

1.




Lieferzustand.

2.




Komponenten
Kappe (1), Dichteinsatz (2), Gehäuse (3),
Isolierkörper (4)

3.

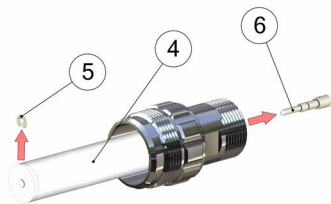


Sprengring (5) lösen und Kontaktstift (6)
herausnehmen.

 4.



Kappe (1) und Dichteinsatz (2) auf Kabel
aufschieben
⚠ Reihenfolge beachten (siehe Abbildung)

5.

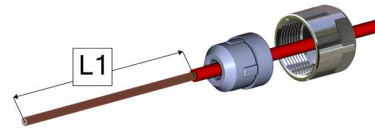


Kabel abmanteln

⚠ Schirmgeflecht und Innenisolierung nicht
beschädigen.

Typen	min. L1 [mm]
S110 / S115	52
S120 / S125 / S125 Pro	72
S130 / S135	92
S150 / S155	142
S160 / S165	224
S1100 / S1105	377


6.

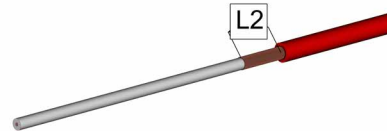

Schirm etwa 30 mm (=L2) vorkürzen


⚠ Lose Schirmteile vollständig entfernen.
Lose Schirmteile können elektrische Über-
schläge verursachen.

7.

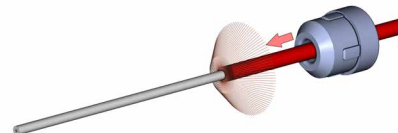

Schirm auffächern. Dichteinsatz (2)
unter den Schirm schieben.

8.

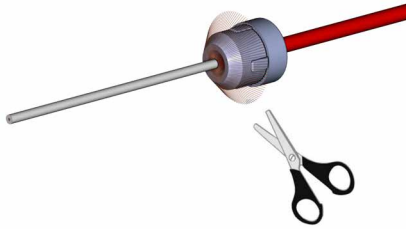


Schirm auf Endlänge kürzen.
 ⚠ Schirmlänge siehe Schritt 9.

12.




Kabel vollständig in Isolierkörper (4) einführen, bis der Dichteinsatz (2) im Gehäuse (3) auf Anschlag sitzt.

9.

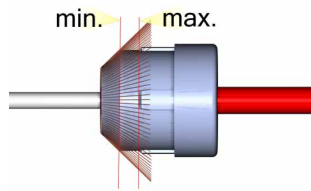

Für optimale Schirmauflage und Dichtigkeit Schirm zwischen min. und max. ablängen.

13.

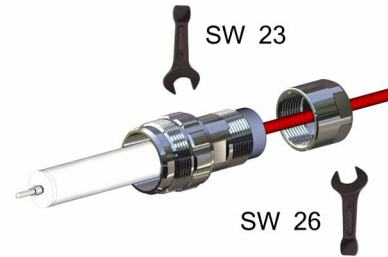

Kappe (1) auf Gehäuse (3) schrauben
 ⚠ Schlüsselweite Gehäuse SW23, Schlüsselweite Kappe SW26, Anzugsmoment 10 Nm

10.



Kabel abisolieren.

14.




Kontaktstift (6) mit Sprengring (5) fixieren

Typen	min. L3 [mm]
KS 110/120/130/150/160/1100	5
KS 115/125/125 Pro/135/155/165/1105	8

⚠ Leiter nicht beschädigen!

11.

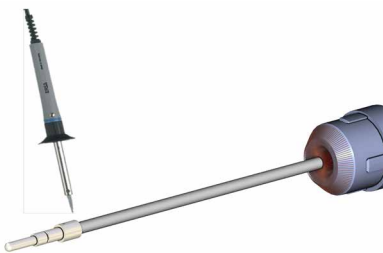

Kontakt (6) an Leiter löten
 ⚠ Gegebenenfalls Lötzinn von der Kontaktfläche entfernen

15.




Kabelmontage beendet.

1.




Lieferzustand.

4.

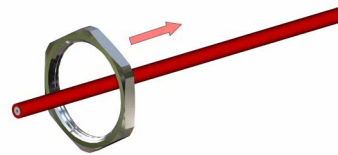


Kontermutter (1) auf Kabel schieben.

2.

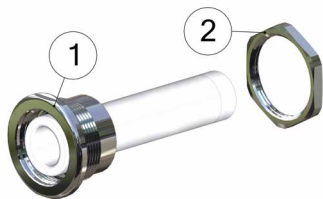

Kontermutter (1) von Gehäuse (2) abschrauben.

5.

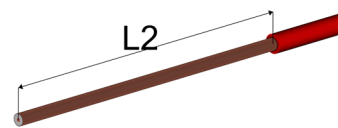


⚠ NUR bei geschirmten Kabeln:
Kabel abmanteln

Typ	min. L2 [mm]
B 110 / 115	40
B 120 / 125	80
B 130 / 135	120
B 150 / 155	200
B 160 / 165	240
B 1100 / 1105	400

⚠ Schirmgeflecht nicht beschädigen.


3.

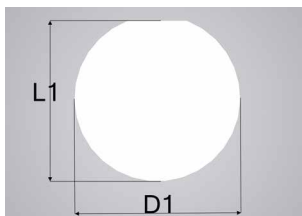

Montageausschnitt


Maß	Wert [mm]
D1	36,10
L1	34,90

6.

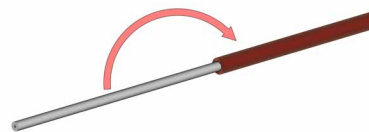

Schirm nach hinten falten. Schirm von Lötstelle isolieren.

7.

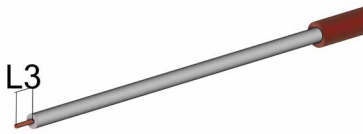

Kabel abisolieren.

Typ	min. L3 [mm]
B 110 / 120 / 130 / 150 / 160 / 1100	5
B 115 / 125 / 135 / 155 / 165 / 1105	8

⚠ Leiter nicht beschädigen.

10.



Kabelmontage beendet.


8.



Kontaktbuchse an Leiter löten oder mit Kabelschuh befestigen

⚠ Lötten: Gegebenenfalls Lötzinn von der Kontaktoberfläche entfernen.

9.

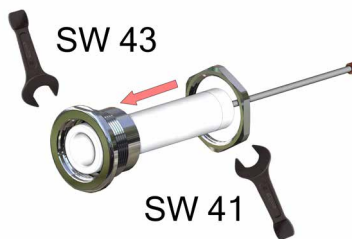

Kontermutter aufschrauben und anziehen.



Beachten - wichtig!

1. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Kabelmontage beginnen.
2. Die Kabelmontage darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.